



2D սկաները ստուգելու համար անհրաժեշտ է անցնել հետևյալ քայլերով

1. Ներբեռնել սկաների ստուգման ծրագիրը հետևյալ հղման միջոցով
2. Կատարել ծրագրի տեղադրում և գործարկում
3. Համակցել 2D ծածկագիր կարդացող սկաները համակարգչին

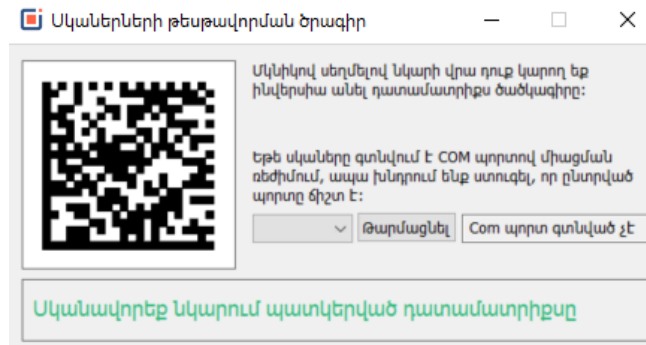


4. Իրականացնել սկաների համապատասխան կարգավորումներ (ցանկալի է 2D սկաների աշխատանքային ռեժիմը ապահովել **COM պորտով միացման ռեժիմով**)


Եթե սկաները համակցվել է COM պորտով միացման ռեժիմով, ապա ծրագիրը ավտոմատ կերպով կարտացոլի COM պորտը

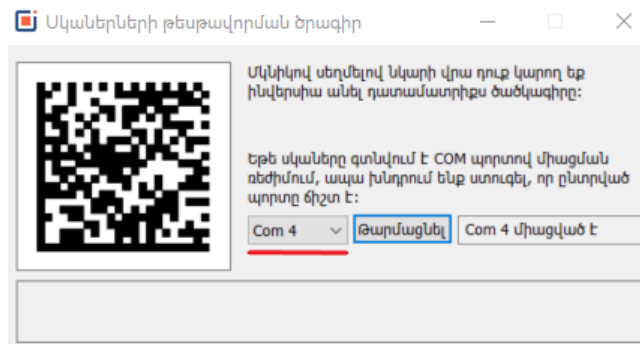

Եթե սկաները համակցվել է HID միացման ռեժիմով, ապա ծածկագրի Com կոճակը պետք է լինի դատարկ:

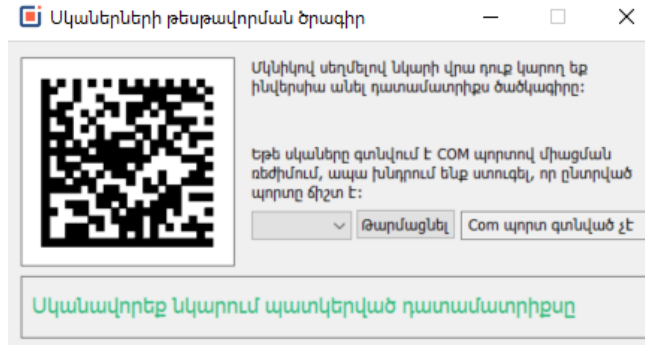


5. Սկանավորել պատկերված դատամատրիքը

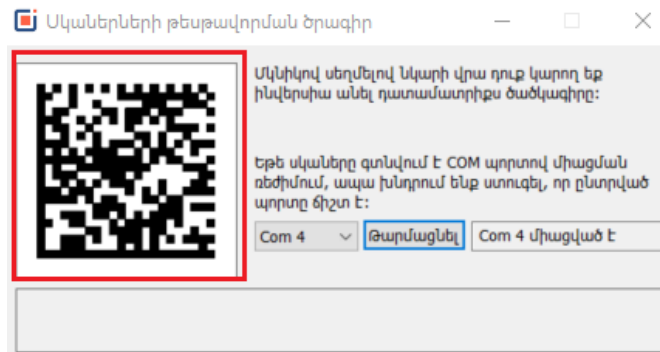


Սկանավորման արդյունքի օրնակներ


1. Եթե սկանավորված տվյալները համապատասխանում են պահանջներին, ապա կարտացուլի հետևյալ հաղորդագրությունը՝
«Վավեր սկաներ»

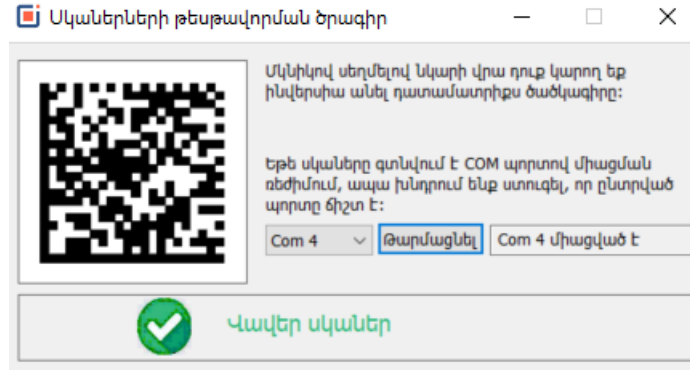

2. Եթե սկաները միացված է HID ռեժիմով և ստեղնաշարի լեզուն անգլերեն չէ, ապա ցուցադրվում է հետևյալ հաղորդագրությունը՝ «**Խնդրում ենք օգտագործել հայերեն ստեղնաշար**»

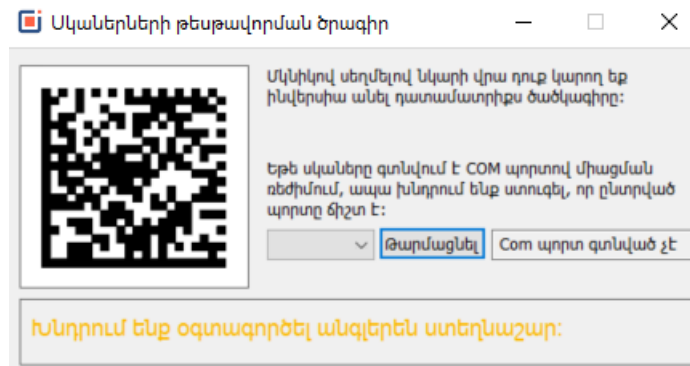


3. Եթե սկանավորված տվյալները չեն համապատասխանում են պահանջներին, ապա կարտացոլվի հետևյալ հաղորդագրությունները՝
«**Միալ ծածկագիր**»

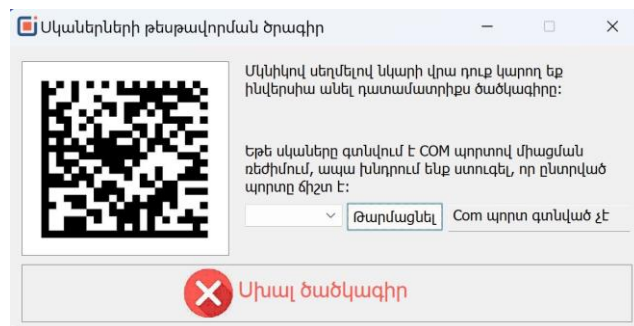

«Սխալ ծածկագիր (անհրաժեշտ GS նիշը բացակայում է)»

Սկաներների թեսթավորման ծրագիր



Սկանիկով սեղմելով նկարի վրա դուք կարող եք ինվերսիա անել դատամատրիքս ծածկագիրը:

Եթե սկաները գտնվում է COM պորտով միացման մեծիմում, ապա խնդրում ենք ստուգել, որ ընտրված պորտը ճիշտ է:

▼ @արմացնել Com պորտ գտնված չէ

✖ Սխալ ծածկագիր (անհրաժեշտ GS նիշը բացակայում է)